
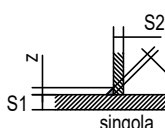
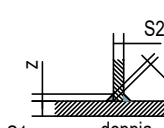


MATERIALI DA COSTRUZIONE				
CALCESTRUZZI				
RAPPORTO ACQUA / CEM < 0,60 copriferro min 35 mm	C 28/35 EXP. XC2	FONDAZIONI E STRUTTURE ESTERNE	$R_{ck} = 35\text{N/mm}^2$ SLUMP S4	
RAPPORTO ACQUA / CEM < 0,60 copriferro min 25 mm	C 25/30 EXP. XC1	STRUTTURE INTERNE AI FABBRICATI	$R_{ck} = 30\text{N/mm}^2$ SLUMP S4	
	C 12 / 15 EXP. XC0	GETTI DI PULIZIA	$R_{ck} = 15\text{N/mm}^2$ SLUMP S4	
Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bolle di consegna. E' VIETATA qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere.				
ACCIAI				
ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA	B450C			
SIGILLATURE				
Malta di resina epossidica bicomponente tipo HILTI HIT - RE 507 Betröbino antirifil tipo EMACO 5.88				
MURATURA				
CATEGORIA II Secondo UNI EN 771	PARAMETRI MECCANICI ELEMENTI SINGOLI		PARAMETRI MECCANICI MURATURA	
CLASSE ESECUZIONE 2 Secondo NTC2018	$\gamma_{m3} = 3$	MALTA M10 $f_{ak} = 10 \text{ N/mm}^2$	$f_k = 3,4 \text{ N/mm}^2$ $f_{ak} = 0,3 \text{ N/mm}^2$	
		BLOCCHI LATERIZIO $f_{ak} = 5 \text{ N/mm}^2$	$f_{ak,br} = 0,325 \text{ N/mm}^2$ $E = 3400 \text{ N/mm}^2$ $G = 1360 \text{ N/mm}^2$	
MALTA PRESTAZIONE GARANZIA Secondo NTC2018				
ACCIAI LAMINATI A CALDO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA				
ACCIAI PROFILI A SEZIONE APERTA 4 < SP. (mm) > 40	S275JR UNI EN 10025-2	$f_{yk} = 275 \text{ N/mm}^2$	$f_{tk} = 430 \text{ N/mm}^2$	
ACCIAI PROFILI A SEZIONE CAVA 4 < SP. (mm) > 40	S275HJR UNI EN 10210-1	$f_{yk} = 275 \text{ N/mm}^2$	$f_{tk} = 430 \text{ N/mm}^2$	
BULLONI E DADI PER GIUNZIONI PRIMARIE E SECONDARIE				
BULLONI	Classe 8.8	$f_{yk} = 640 \text{ N/mm}^2$	$f_{tk} = 800 \text{ N/mm}^2$	
DADI	Classe 8			
SALDATE CARATTERISTICHE				
CLASSE SALDATURA	TIPO SALDATURA	$f_{yk} = 430 \text{ N/mm}^2$	$f_{tk} = 430 \text{ N/mm}^2$	
Classe I	Filo continuo			
MARCATURA CE CARPENTERIE - DETERMINAZIONE CLASSE DI ESECUZIONE				
EX C2 NORMA UNI EN 1090-1				

NB: VEDERE PARTICOLARI DA 1 a 8
SU TAV B09

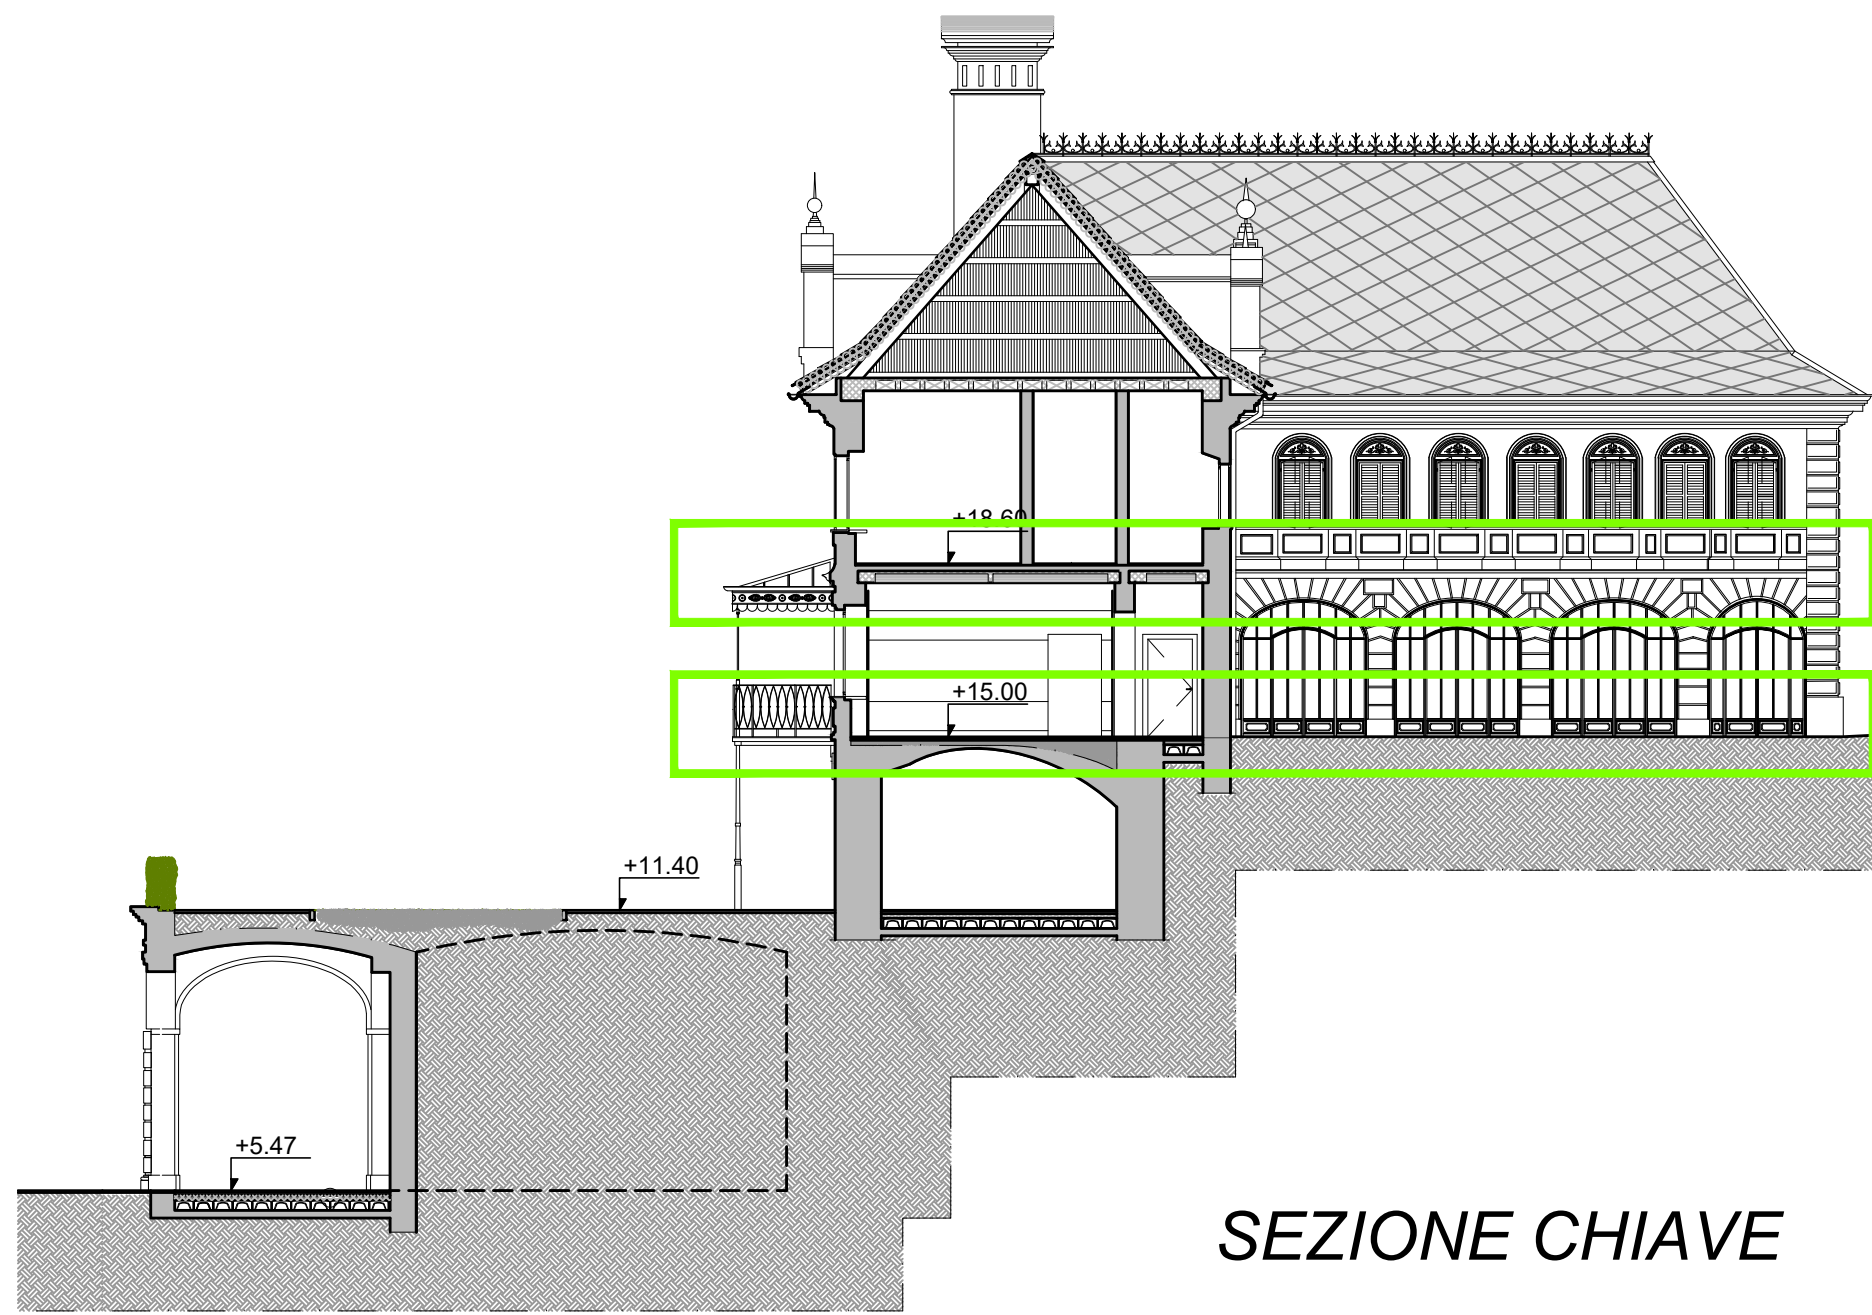

SEZIONE CHIAVE

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL
COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007



PROGETTO DEFINITIVO

RTP: **Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)**

prof. arch. Giovanni Durbano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restani S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bononelli
geol. Andrea Ferrarotti
Proteonico S.r.l.

RUP: **arch. Antonio Graziani**

Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

Stato di fatto e Interventi Strutturali Villa Antica
Piano terra e piano primo

B05

DATA	REV.01	REV.02	REV.03	SCALA
13/10/2023	07/12/2023			1 : 100

DEGRADO DEL LATERIZIO

Intervento di consolidamento del
pilastro con esecuzione di
intonaco armato mediante
l'applicazione di malta a base di calce
idraulica naturale fibrorinforzata, con
interposta rete in fibra di vetro acali
resistente soprattutto in angolo a
doppio strato.

PART. ①



PRESENZA DI LESIONI E SCASSI NELLA MURATURA

Tamponamento dei vani e chiusura delle nicchie
mediante intervento di ricostruzione della muratura con
cui scuci.

Ricostruzione della lesione mediante intervento di
scarificazione dei giunti dalle malte non più compatte
e instabili, stuccatura con malta adeguata degli stessi
giunti scarificati e di quelli privi di malta previa
accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee,
comprendente il rimpiazzamento dei mattoni fratturati
mediante cui scuci.

Consolidamento mediante applicazione di intonaco
strutturale con resistenza a compressione $\geq 8 \text{ MPa}$, in
due strati, per uno spessore di 2 cm, con interposta rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato,
costituito da barre in fibre di vetro. Alcolore Resistente,
impreziate in resina termoisolante, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la
finitura ed inserimento di connettori preformati ad "L",
del medesimo materiale.

PART. ① ⑤

Dimensioni m5x3 circa




PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI

Rinforzo del voltino
mediante sigillatura delle
fessure con eventuale
intervento cui scuci.

PART. ④

PRESENZA DI DISCONNESSIONI E SCASSI NELLA MURATURA

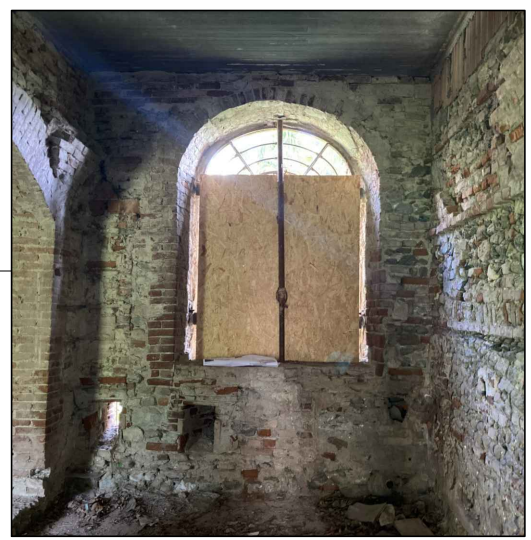

PRESENZA DI DISCONNESSIONI NELLA MURATURA

Recupero della muratura mediante scarificazione dei giunti dalle malte
non più compatte e instabili, stuccatura con malta adeguata degli stessi
giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli
interstizi con spazzole idonee e ripristino della tessitura muraria
mediante intervento cui scuci.

PART. ② ③



DEGRADO DEL LATERIZIO IN CHIAVE ARCO

Recupero dell'arco mediante sigillatura delle fessure e sostituzione degli
elementi degradati mediante cui scuci.

PART. ② ③

PRESENZA DI LESIONE NELLA MURATURA

Ricostruzione della lesione mediante intervento di
scarificazione dei giunti dalle malte non più compatte
e instabili, stuccatura con malta adeguata degli stessi
giunti scarificati e di quelli privi di malta previa
accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee,
comprendente il rimpiazzamento dei mattoni fratturati
mediante cui scuci.

PART. ② ③

PRESENZA DI LESIONI E SCASSI NELLA MURATURA

Ricostruzione delle lesioni e chiusura
della nicchia mediante intervento di
ricostruzione della muratura.

PART. ② ⑤

SCASSI NELLE MURATURE DA RIPRISTINARE

Chiusura delle nicchie mediante
intervento di ricostruzione della
muratura

PART. ⑤

VOLTINO LESIONATO

Rinforzo del voltino
mediante sigillatura delle
fessure con eventuale
intervento cui scuci.


PART. ④

SOLETTA DI CHIUSURA DA REALIZZARE NELL'EX VANO SCALA


Esecuzione di solaio costituito
da getto su lamiera grecata
sostenuta da profili a doppio T

PART. ⑨

PIANTA PIANO TERRA (Q.+15.00)

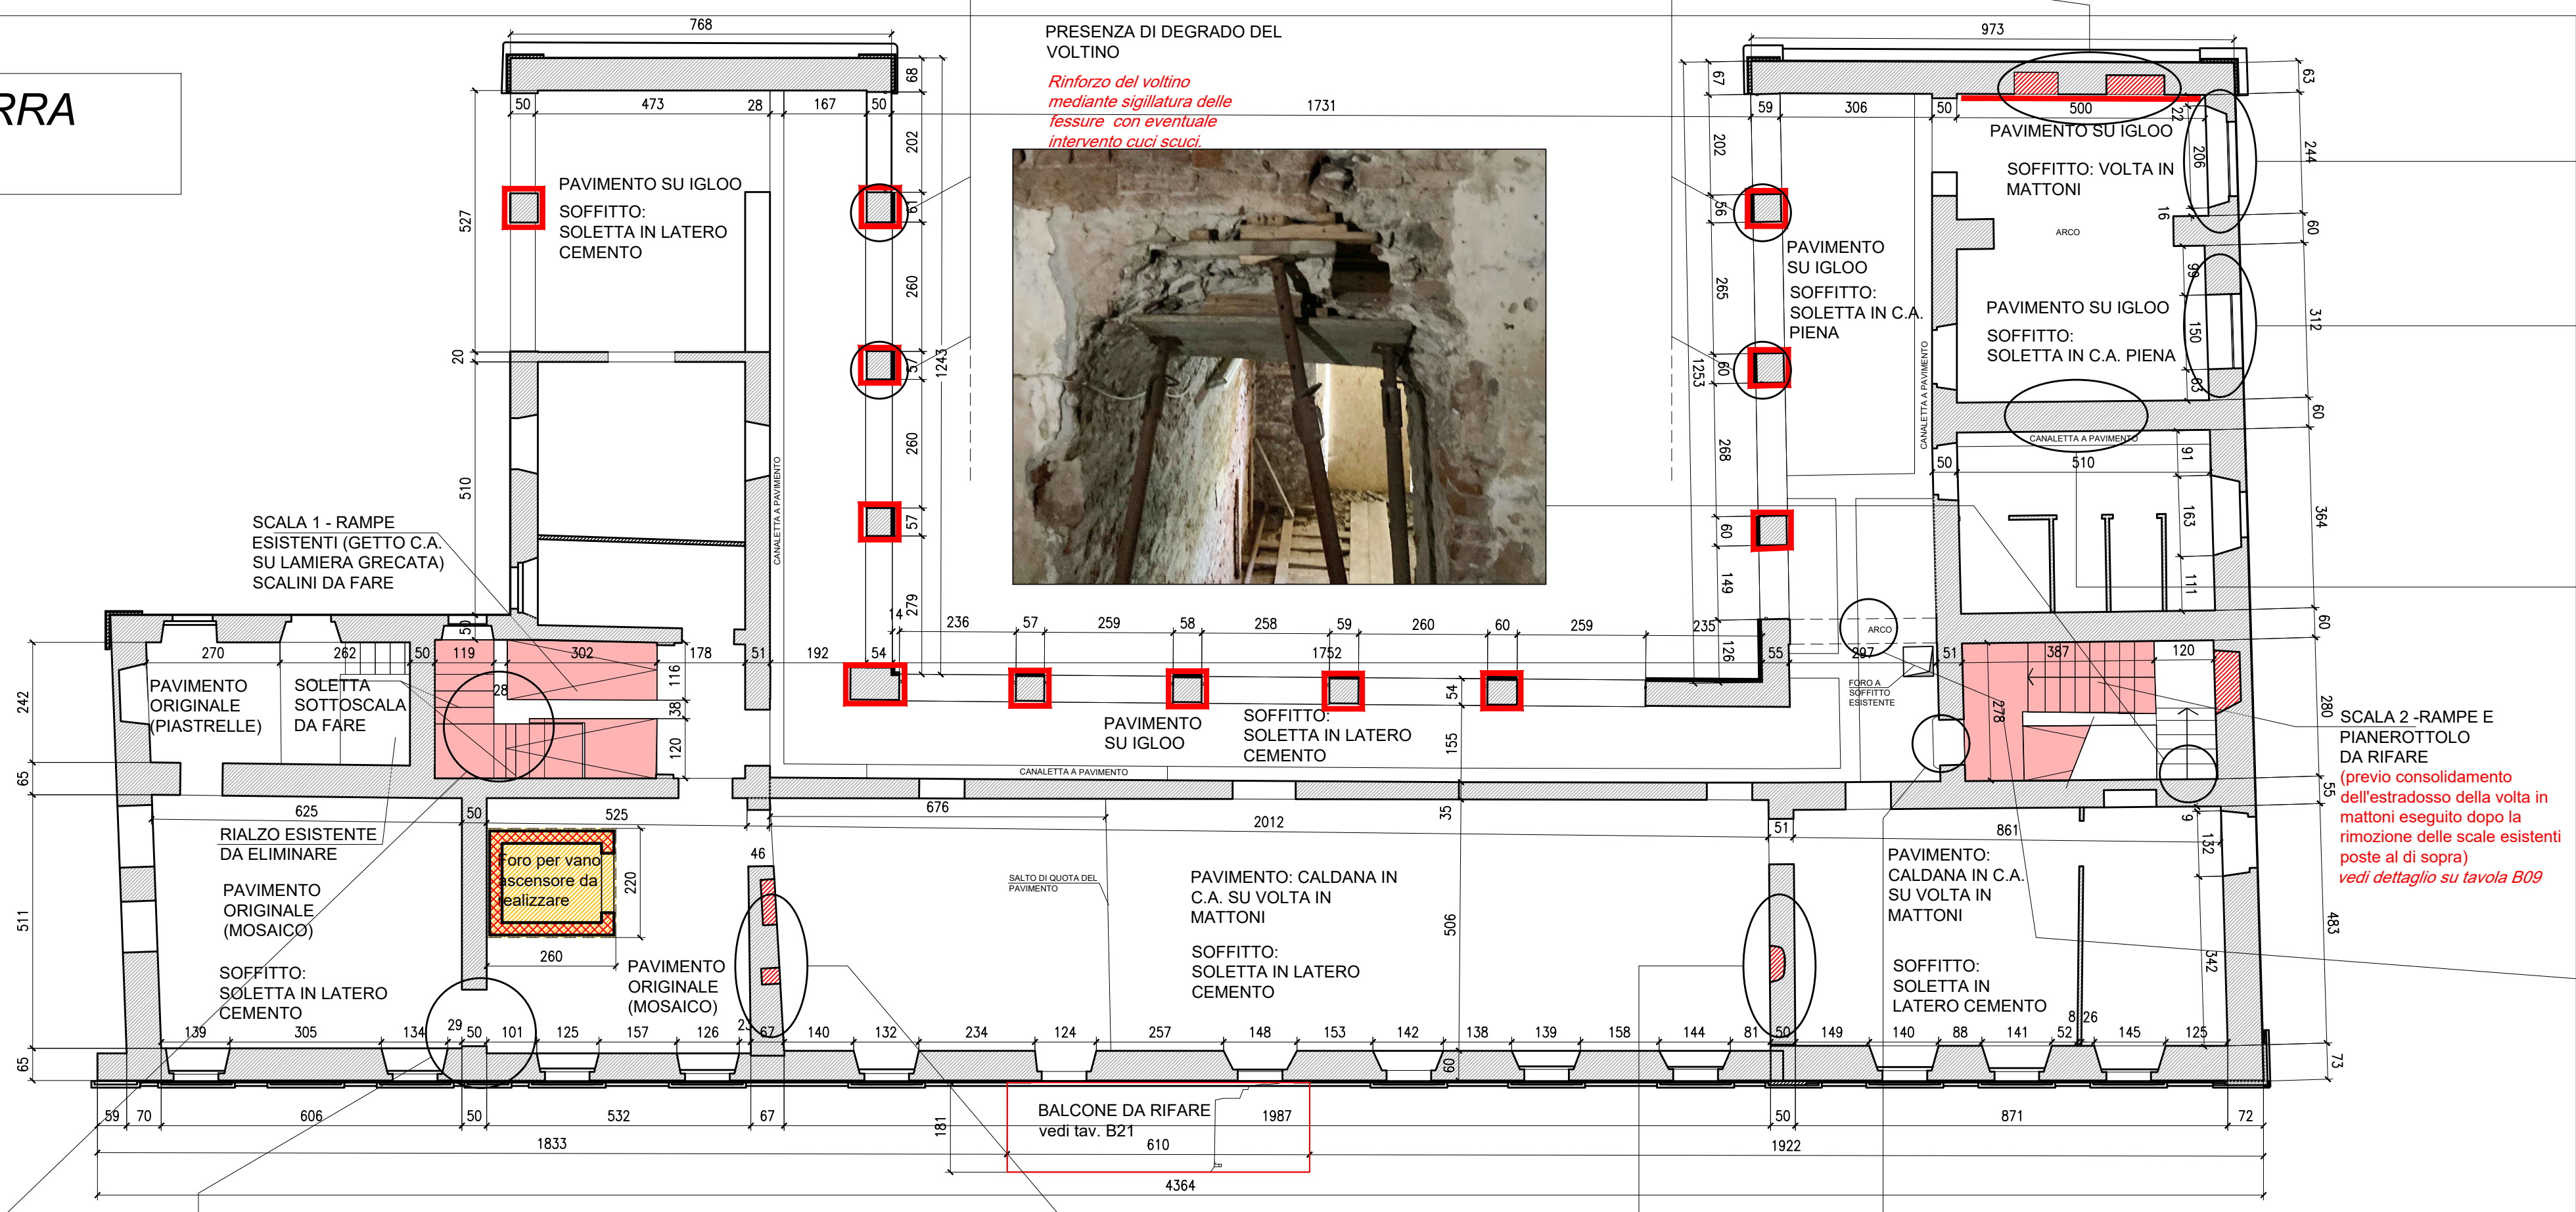

PIANTA PIANO PRIMO (Q.+18.60)

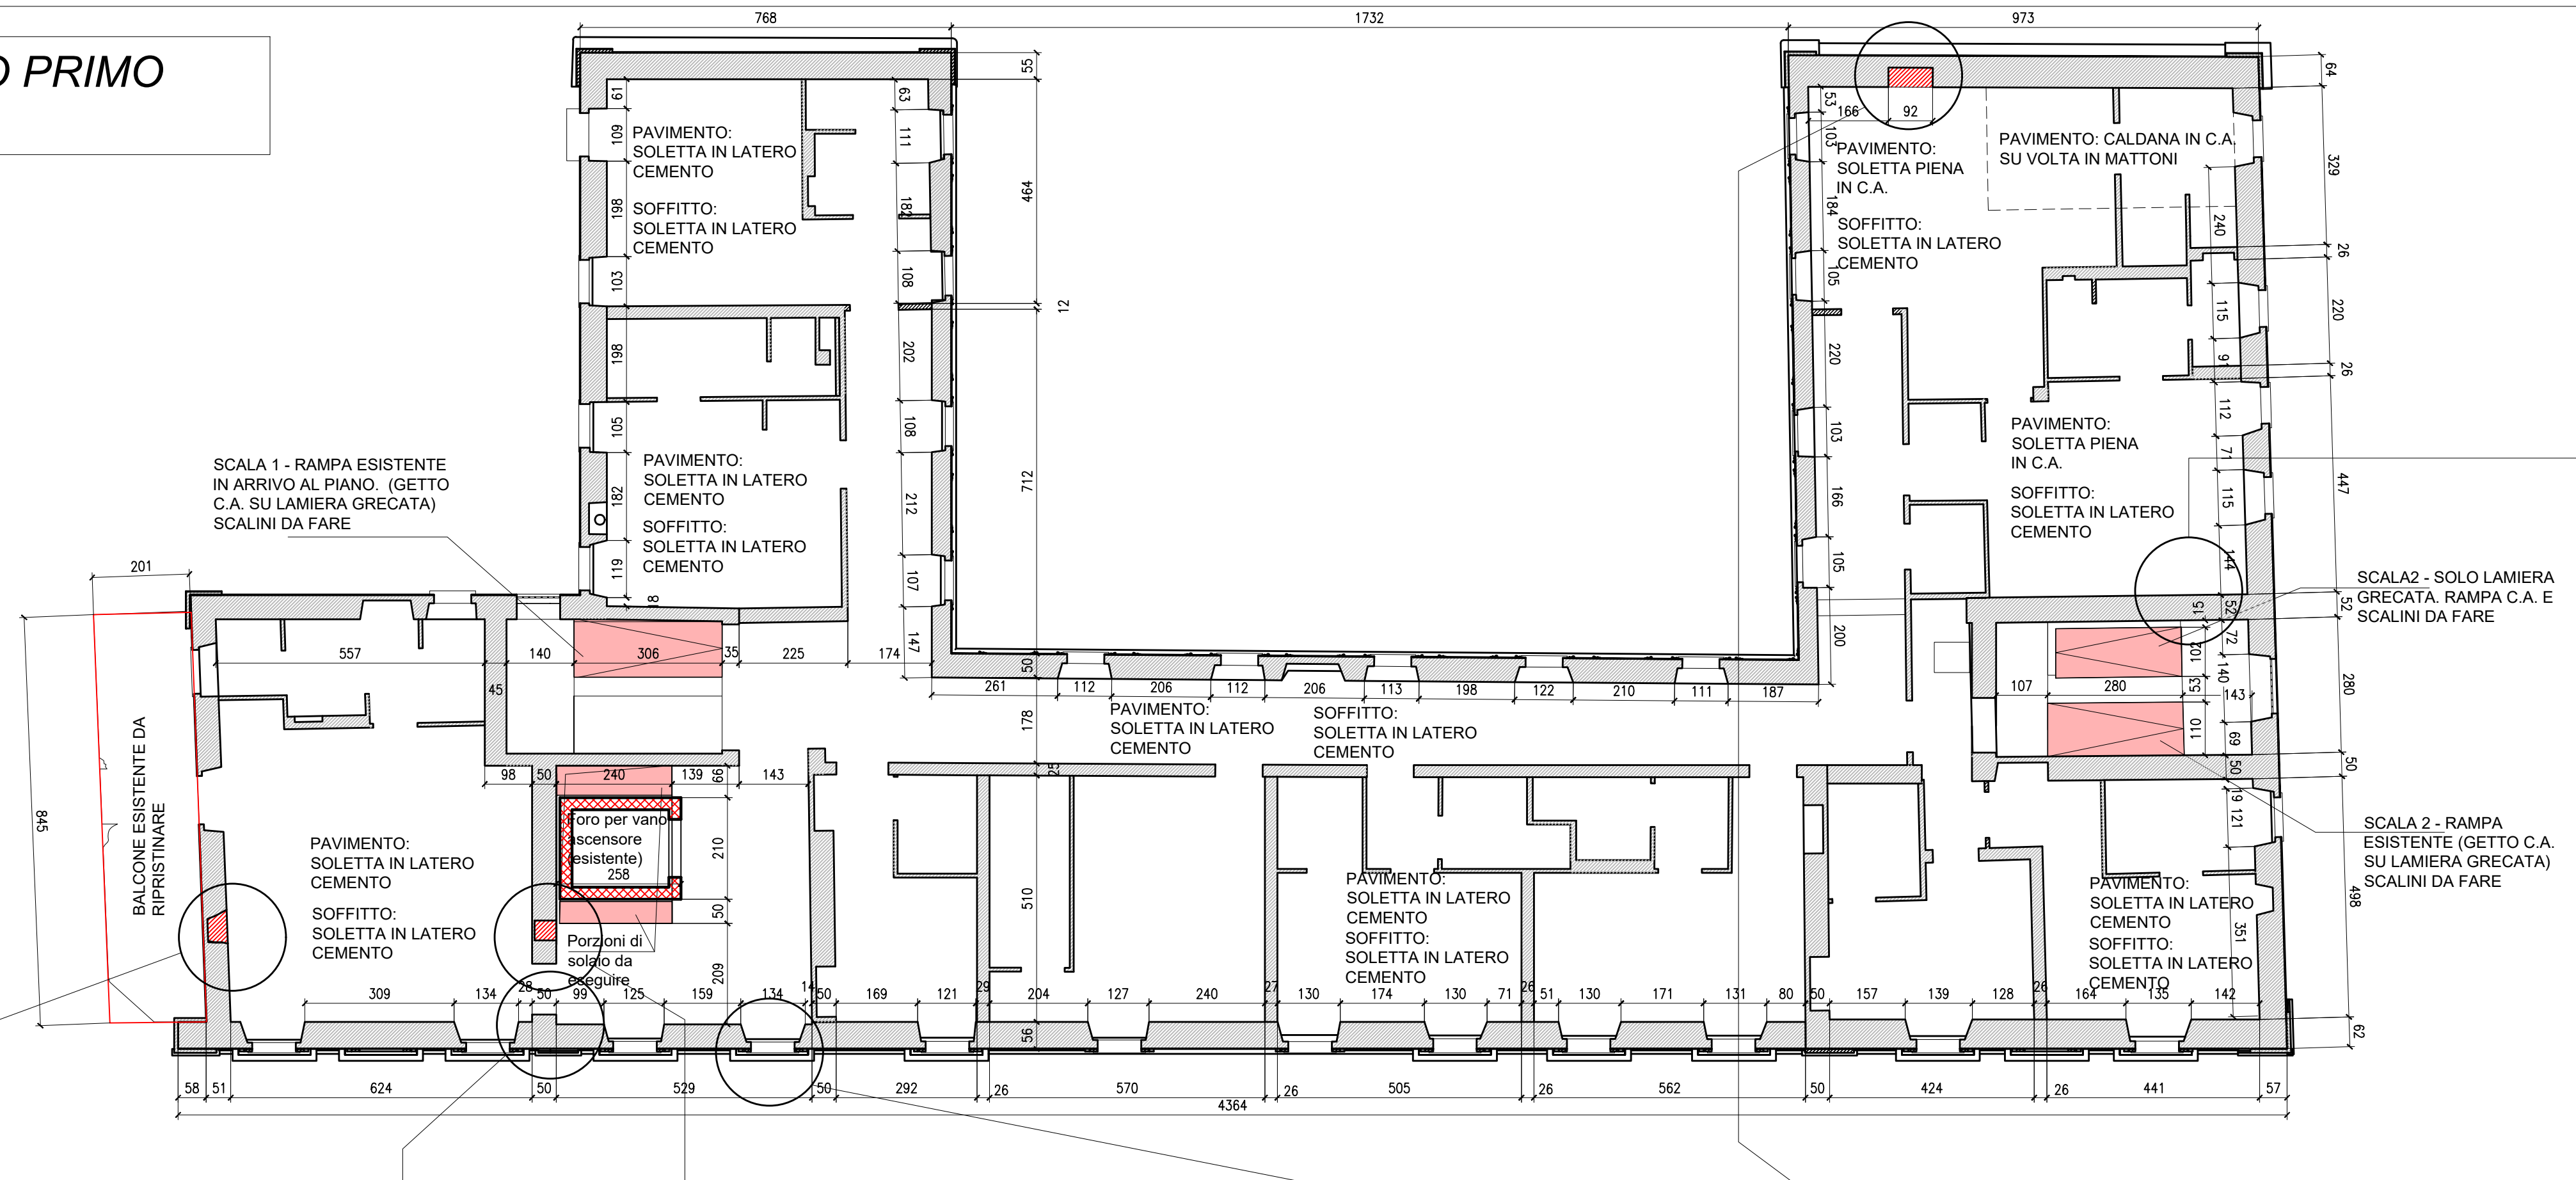

LEGENDA SIMBOLI INTERVENTI	
	demolizioni
	intonaco armato
	riempimenti vani murature
	nuove strutture c.a.
	porzioni di solaio / rampe

NICCHIA NELLA MURATURA

Tamponamento dei vani e chiusura delle nicchie
mediante intervento di ricostruzione della muratura con
cui scuci.

PART. ⑤

PRESENZA DI DEGRADO DEL VOLTINO

Rinforzo del voltino
mediante sigillatura delle
fessure con eventuale
intervento cui scuci.

PART. ④

SCASSI NELLE MURATURE DA RIPRISTINARE

Chiusura delle nicchie mediante
intervento di ricostruzione della
muratura

PART. ⑤

PRESENZA DI FESSURAZIONI IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO DEL VOLTINO ALLA MURATURA

Recupero del voltino mediante sigillatura delle fessure e ripristino
dell'appoggio alla muratura con eventuale intervento cui scuci.

PART. ④

SCASSI NELLE MURATURE DA RIPRISTINARE

Tamponamento dei vani e chiusura delle
nicchie mediante intervento di ricostruzione
della muratura con cui scuci.

PART. ⑤